

大型トラック かじ取り装置（ステアリングコラムシャフト）のリコールについて

（届出日：令和7年2月27日、作業開始日：令和7年2月28日）

リコール番号 5617

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますようよろしくお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

電子制御ステアリング（UDAS）装備車において、ステアリングコラムシャフトの嵌合部を締結するボルトの締付け作業指示、及び検査システムの設定が不適切なため、当該ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがあります。そのため、ステアリング操作でボルトが緩み、異音が発生し、そのままの状態で使用続けると、コラムシャフトの嵌合部が摩耗し、据え切り等のハンドル操作時に嵌合の凹凸がずれて、ハンドルの操作性に影響を及ぼすおそれがあります。

2. 改善の内容

コラムシャフトのボルトとナットを点検いたします。
緩みが確認された場合は、ステアリングコラムとコラムシャフトおよびボルト/ナットを新品に交換し、規定トルクで締め付けをいたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CG4FA	「クオン」	JNCMBMOGXPU084342 ～ JNCMBMOG8SU099446 令和5年6月16日 ～ 令和6年10月10日	4	
	2RG-CG5FA		JNCMC10G5PU084180 ～ JNCMC10G2SU099549 令和5年6月13日 ～ 令和6年10月15日	4	
	2RG-GK5DAB		JNCMCJ0AXRU090667 ～ JNCMCJ0A1SU099375 令和6年1月22日 ～ 令和6年10月9日	7	
	2RG-GK5DAD		JNCMCJ0A8RU097424 ～ JNCMCJ0A0SU098878 令和6年8月8日 ～ 令和6年9月25日	2	
	2DG-GW6ELH		JNCMC90D4RU094464 令和6年5月31日	1	
	（計 5 型式）	（1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和5年6月13日 ～ 令和6年10月15日	（計18台）	

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には対象とならない車両もあります。詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

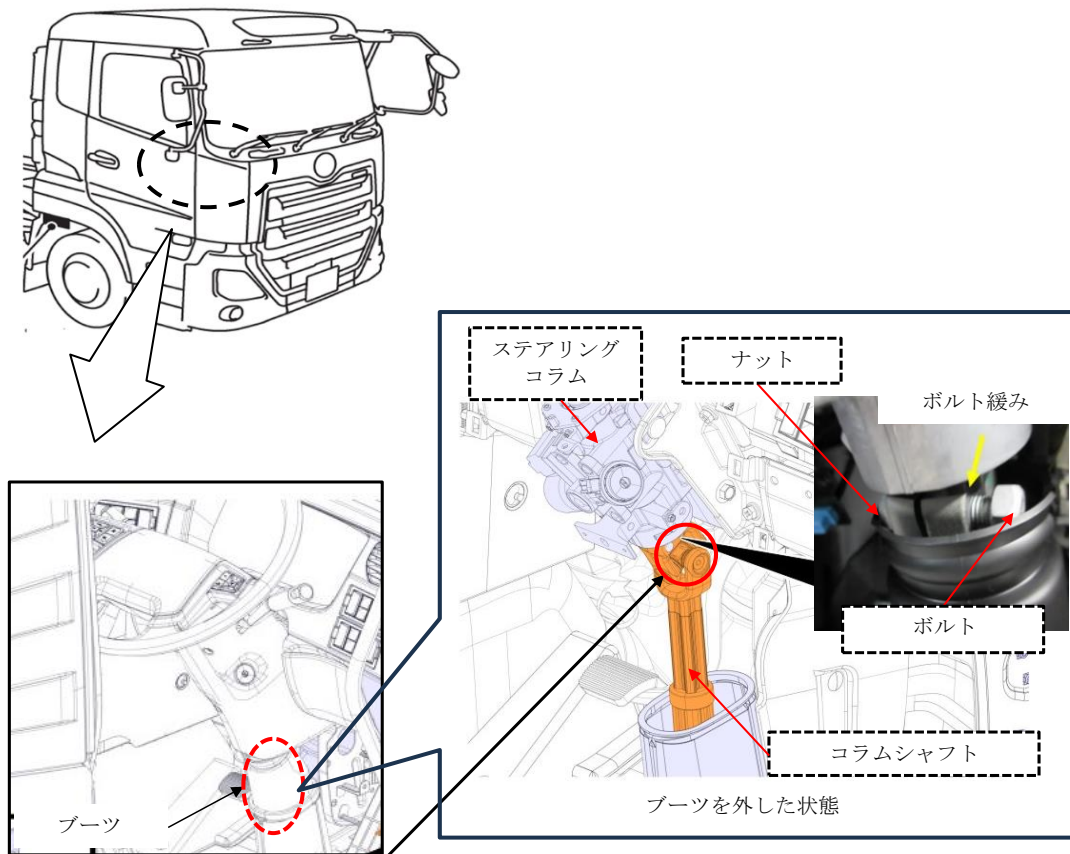

基準不適合発生箇所

電子制御ステアリング（UDAS）装備車において、ステアリングコラムシャフトの嵌合部を締結するボルトの締め付け作業指示、及び検査システムの設定が不適切なため、当該ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、ステアリング操作でボルトが緩み、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、コラムシャフトの嵌合部が摩耗し、据え切り等のハンドル操作時に嵌合の凹凸がずれて、ハンドルの操作性に影響を及ぼすおそれがある。

改善の内容

全車両、コラムシャフトのボルトとナットを点検する。緩みが確認された場合は、ステアリングコラムとコラムシャフトおよびボルト／ナットを新品に交換し、規定トルクで締め付けをする。

注： [] は必要に応じて交換する部品を示す。

識別：電動ステアリングモータカバーの上辺中央部に黄色ペイントを塗布する。